

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2529/98

19.3.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Öljyputkien liittimien vaihto.

Koskee: Kaikkia Robinson R44-helikoptereita.

Viite: FAA AD 98-05-10.

Voimaantulo: 15.4.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa helikopterin sarjanumero. Jos se on 0001 - 0330, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda öljynjäähdyttimeltä moottorin apulaitekoteloon johtavien öljyputkien (osanumero A723) ja apulaitekotelon väliset alumiiniset (sininen) kulmaliittimet AN823-8D (45 astetta) tai MS20822-8D (90 astetta) teräksisiin liittimiin MS20823-8 (45 astetta) tai MS20822-8 (90 astetta). Ellei liittimen väristä saa selvää, niin käytä materiaalin selvittämiseksi apuna magneettia. Levitä uusien liittimien putkikierteille B270-6-kierrettiivistettä/voiteluainetta. Kiristä liittimet ensin arvoon 1220 Nm (160 in-lb) ja sen jälkeen vielä niin paljon, että ne tulevat oikeaan asentoon öljyputkiin nähden.

Robinson Helicopter Company R44 Service Bulletin SB-25 käsittelee tätä asiaa.