

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2538/98**

6.4.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**SOCATA. Sivuperäsimen massatasapaino.**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita TB 20 ja TB 21.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 93-012R2

**Voimaantulo:** 1.5.1998

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta viimeistään 1.6.1998 lentokoneen sarjanumero. Jos se on 1 - 1554, 1754 - 1757 tai 1767 - 1821, niin tee kohdan **B** ja **C** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Irrota viimeistään 30.6.1998 (sarjanumerot 1 - 1554) tai 31.12.1998 (sarjanumerot 1754 - 1757 ja 1767 - 1821) sivuperäsimen massatasapaino ja tarkasta massatasapainon ja jäykistimien välinen liitoskohta SOCATA TB Airplanes Service Bulletinin nro. 10-071-55 rev. 3 ohjeiden mukaisesti.
1. Ellei massatasapainon ja jäykistimien välissä esiinny syöpymää, niin asenna massatasapaino paikoilleen.
  2. Jos massatasapainon ja jäykistimen välissä esiintyy vähäistä syöpymää, niin puhdista ja käsittele syöpynyt alue huoltokäsikirjan kappaleen II.16 ohjeiden mukaisesti. Asenna sen jälkeen massatasapaino paikoilleen.
  3. Jos massatasapainon ja jäykistimen välissä esiintyy voimakasta syöpymää, niin vaihda syöpynyt jäykistin uuteen. Asenna sen jälkeen massatasapaino paikoilleen.
- C.** Ennen massatasapainon asentamista paikoilleen on sen alapintaan levitettävä Mastinox 6856 K-ainetta.