

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2549/98

18.5.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Boeing. Helikopterin vapaakytkimen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Boeing McDonnell Douglas Helicopter System-helikoptereita 369, 369A, 369D, 369E, 369F, 369FF, 369H, 369HE, 369HM, 369HS, 500N, YOH-6A ja OH-6A.

Viite: FAA AD 98-09-02.

Voimaantulo: 15.6.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa vapaakytkimen ulomman laakerikehän (osanumero 369A5352) sarjanumero McDonnell Douglas Helicopter System Service Information Noticen HN-215.2, DN-156.2, EN-46.2, FN-34.2 tai NN-010 kohdan Accomplishment Instructions luvun A - C ohjeiden mukaisesti.
- B.** Jos vapaakytkimen ulomman laakerikehän (osanumero 369A5352) sarjanumero on 0692 - 0927, niin vaihda laakerikehä ennen seuraavaa lentoa uuteen, jonka osanumero on 369A5352-5, edellä luetellun Service Information Noticen mukaisesti. Asenna samalla jousialuslevy osanumeroltaan W1593-018.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1533/88.