

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2566/98

4.8.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Voimansiirron joustinlevyn vaihto.

Koskee: Kaikkia Robinson R22-helikoptereita.

Viite: FAA AD 98-14-08.

Voimaantulo: 15.8.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin etummaisen joustinlevyn (flexplate) osanumero. Jos se on A947-1 A ... D tai A193-1, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda etummainen joustinlevy 25 lentotunnin kuluessa joustinlevyyn, jonka osanumero on A947-1 E tai F, seuraavasti.
- 1) Kun kytkin on irrotettu, tue kytkinakselin etupäätä (osanumero A166-1) sekä irrota etummainen joustinlevy (osanumero A947-1 A ... D tai A193-1 ja keskimmainen joustinlevy (osanumero A947-2 tai A193-2). Merkitse sovitusslevyjen sijainti muistiin uudelleenasennusta varten.
 - 2) Asenna käyttämätön etummainen joustinlevy, jonka osanumero on A947-1 E tai F ja vanhan asennuksen mukaiset sovitusslevyt. Laita mutterin alle sovitusslevyjä, osanumero AN9060-516 tai AN960-516L niin paljon, että 2-4 kierrettä jää esille. Kiristä kiinnittimet.
 - 3) Tarkasta, että urapyörä ja kytkinakseli on oikein linjattu.
 - 4) Asenna keskimmainen joustinlevy ja sovitusslevy paikoilleen.

Huom. 1 Robinson Maintenance Manualin kohta 1.320, 7.230, 7.240 ja 7.330 käsittelee yllä kuvattuja toimenpiteitä.

Huom. 2 Robinson Helicopter Company R22 Service Bulletin SB-75 käsittelee tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2164/94 muutos 2.