

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2577/98

17.8.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Siipien tarkastus.

Koskee: Kaikkia Cessna 180-, 182-, R182-, T182-, TR182-, 185- ja A185-sarjan lentokoneita.

Viite: FAA AD 98-16-04.

Voimaantulo: 10.9.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, onko lentokoneen siipiä jatkettu lisätyyppihyväksymistodistuksen (STC) SA00276NY (Yhdysvallat) tai lisätyyppihyväksynnän (STA) SA93-136 (Kanada) mukaisesti. Jos kyseinen muutos on tehty, niin noudata kohdan **B** ja **C** mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ennen lentotoiminnan jatkamista kohdan **A** tarkastuksen jälkeen Air Research Technology, Inc (ART) Service Bulletinin nro. SB-1-96 Issue 1 (SB) kohdan Accomplishment Instruction osan A ohjeiden mukaisesti, onko siipien sisäpuolelle, pääsalon taakse salon alalaippaan siiven aseman (W.S) 90 ja W.S. 110 väliin asennettu kulmajäykiste.
- C.** Ellei siipeen ole asennettu kulmajäykistettä, niin asenna ennen seuraavaa lentoa ruostumattomasta teräksestä valmistettu jäykiste siiven asemaan W.S 100.50 pitkin siipisalkoa SB:n kohdan Accomplishment Instruction osan B ohjeiden mukaisesti. Asennuksen saa tehdä vain lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.