

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2590/98

24.9.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Teledyne Continental. Männäntappien vaihto.

Koskee: Kaikkia mäntämoottoreita Teledyne Continental IO-360-A/AB/C/CB/D/DB/G/GB/H/HB/J/JB/K/KB; LTSIO-360-E/EB/KB; TSIO-360-A/AB/B/C/CB/D/DB/E/F/FB/GB/H/HB/JB/KB/LB/MB.

Viite: FAA AD 98-19-02.

Voimaantulo: 15.10.1998

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottorin männäntappeja vaihdettu 1.8.1994 jälkeen ja onko tapit tällöin vaihtanut joku muu kuin Teledyne Continental Motors (TCM). Jos männäntappeja on vaihdettu 1.8.1994 jälkeen ja vaihtaja on muu kuin TCM, niin noudata seuraavien kohtien toimenpiteitä. Ellei männäntappeja ole vaihdettu 1.8.1994 jälkeen tai jos männäntappeja on 1.8.1994 jälkeen vaihtanut vain TCM, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa Superior Air Parts, Inc. Mandatory Service Bulletinin 96-001 ohjeiden mukaisesti, onko moottoriin mahdollisesti asennettu epäilyksen alainen Superior Air Parts, Inc PMA-männäntappi osanumeroltaan SA629690. Ellei täyttä varmuutta saada siitä, ettei kyseistä männäntappia ole asennettu, niin pura moottoria huolto-ohjeiden mukaisesti ja tarkasta männäntapit silmämääräisesti.
1. Jos todetaan, että epäilyksen alaisia Superior Air Parts, Inc PMA-männäntappeja osanumeroltaan SA629690 on voitu asentaa, niin irrota kyseiset männäntapit ja asenna tilalle lentokelpoiset männäntapit.
 2. Jos todetaan, että epäilyksen alaisia Superior Air Parts, Inc PMA-männäntappeja osanumeroltaan SA629690 ei ole voitu asentaa, ei lisätoimia vaadita.
- C.** Lentokelpoinen männäntappi on sellainen moottoriin hyväksytty männäntappi, jonka on osoitettu olevan muu männäntappi kuin 1.8.1994 ja 20.6.1996 välisenä aikana Superior Air Parts, Inc:iltä toimitettu Superior Air Parts, Inc PMA-männäntappi osanumeroltaan SA629690.