

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2611/98**

30.11.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämäläisluotoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Parker Hannifin. Alipainepumpun tarkastus**Koskee:** Kaikkia mäntämoottorilentokoneita.**Viite:** FAA AD 98-23-01.**Voimaantulo:** 15.12.1998**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneeseen asennettu jokin alla luetelluista Parker Hannifin Airborne-alipainepumpuista, -muutossarjoista tai -kytkinsarjoista. Jos osa on asennettu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Nimike	Osanumero	Valmistusnumerot
Alipainepumppu	211CC	2AP1 – 10AP319
Alipainepumppu	211CC-9	1AP1 – 2AP5
Alipainepumppu	E211CC	11AN543 – 11AN642 & 2AP1 – 7AP442
Alipainepumppu	212CW	2AP1 – 7AP286
Alipainepumppu	E212CW	1AP1 - 7AP492
Alipainepumppu	215CC	12AN719 – 12AN940 & 1AP1 – 9AP3510
Alipainepumppu	215CC-9	2AP1 – 7AP95
Alipainepumppu	216CW	12AN521 – 12AN660 & 1AP1 – 10AP2695
Muutossarja	300-1	4AP120 – 4AP122 & 8AP256 – 8AP258
Muutossarja	300-2	2AP30 – 2AP43, 4AP134, 4AP136 & 4AP137
Muutossarja	300-3	1AP1 – 1AP3
Kytkinsarja	350	1AP – 9AP & N/A

Huom. Joidenkin kytkinsarjojen valmistusnumero on 1AP – 9AP, kun taas joidenkin valmistusnumeron tilalle on leimattu N/A.

- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa alipainepumppuun asennetun joustava kytkimen malli ja osanumero. Jos kytkimen osanumero on B1-19-1, sen päiväyskoodi muistuttaa kellotaulua ja valmistuspäivä on joko ”12/97” tai ”5-6/98”, niin tee kohdan **C** tai **D** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.

Huom. Kyseisiä joustavia kytkimiä on toimitettu Parker Hannifinilta 1.1.1998 – 13.10.1998. Tämä määräys ei siten koske ennen 1.1.1998 asennettuja tai korjattuja alipainepumppuja, muutossarjoja tai kytkinsarjoja.

- C.** Vaihda joustava kytkin uuteen, jonka osanumero on B1-7-3, Parker Hannifin Airborne Service Letterin nro. 48 ohjeiden mukaisesti.

- D.** Jos Parker Hannifinilta on tilattu uusi joustava kytkin, mutta sitä ei ole saatavissa, niin noudata seuraavia ohjeita:

- Noudata näkölentosäätöohjeita (VFR).
- Lennä vain päivällä.
- Vaihda joustava kytkin uuteen heti osan saavuttua.

- E.** Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen lentokoneeseen ei saa asentaa kohdan **B** mukaisia kytkimiä.