

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2617/98

29.12.1998

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allison. Polttoainesäätimen korjaus.

Koskee: Allison Engine Company:n valmistamia turbiinimoottoreita 250-B15, 250-B17, 250-B17F, 250-C18, 250-C20, 250-C20R, 250-C28 ja 250-C30.

Viite: FAA AD 98-24-28.

Voimaantulo: 1.2.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda polttoainesäätimen berylliumkuparista valmistettu palje, osanumero 2523722, 2539647, 2540539, 2540767 ja 2542526 ruostumattomasta Inconel 718-teräksestä valmistettuun palkeeseen, osanumero 2543598 Allison Commercial Engine Bulletinin (CEB) CEB-A-282/AlliedSignal Aerospace Equipment Systems Service Bulletinin (SB) GT-242, Revision 2 ohjeiden mukaisesti ensimmäisenä alla mainituista ajankohdista:

1. kun polttoaineensäädin seuraavan kerran korjataan tai peruskorjataan;
2. CEB/SB:n taulukossa 1 ja 2 luetellut polttoaineensäätimet viimeistään 31.3.1999;
CEB/SB:n taulukossa 3 luetellut polttoaineensäätimet viimeistään 31.8.1999;
CEB/SB:n taulukossa 4 ja 5 luetellut polttoaineensäätimet viimeistään 31.10.1999.

Huom. Bulletinia Allison CEB-A-282 vastaa 250-C20-moottoreilla CEB-A-1329, 250-C28-moottoreilla CEB-A-73-2053, 250-C30-moottoreilla CEB-A-73-3068, 250-C20R-moottoreilla CEB-A-73-4029, 250-B15G-moottoreilla Turboprop (TP) CEB-A-158, 250-B17-moottoreilla TP CEB-A-1286 ja 250-B17F-moottoreilla TP CEB-A-73-2014.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain lentoturvallisuushallinnon hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.