

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2626/99

9.2.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Ylijännitesuojat.

Koskee: AS 350 B, BA, BB, B1, B2, B3 ja D -helikoptereita

- 1) jotka on toimitettu uusina 24.4.1995 ja 31.8.96 välisenä aikana
- 2) jotka on toimitettu uusina ennen 24.4.1995 tai 31.8.1996 jälkeen ja niihin on
 - a) vaihdettu ylijännitesuojia 24.4.1995 jälkeen (hätkellukkeisiin tai muihin valinnaisvarusteisiin)
 - b) asennettu hätkellukkeet tai muita valinnaisvarusteita 24.4.1995 ja 31.8.1996 välisenä aikana.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 98-511-074.

Voimaantulo: 1.3.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 200 lentotunnin tai kolmen kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin, onko helikopterissa Crouzet:n ylijännitesuojia, joiden osanumero on

5 Amp.	84 4000 032	Valinnaiset hätkellukkeet
10 Amp.	84 4000 034	

1 Amp.	84 4000 028	Muut valinnaisvarusteet
3 Amp.	84 4000 031	
7,5 Amp.	84 4000 033	
15 Amp.	84 4000 035	
20 Amp.	84 4000 036	

Jos ko. ylijännitesuojia on asennettu, noudata seuraavien kohtien ohjeita ennen lentotoiminnan jatkamista ylijännitesuojien sähkönjohtokyvyn tarkastamiseksi. Muussa tapauksessa määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

B. Tarkasta kaikki ylijännitesuojat ja niiden toiminta ja vaihda, jos tarpeellista, Eurocopter AS350 Service bulletin No. 01.00.47 (SB) kohdan 2.B mukaisesti.

C. Ennen kohdassa **A** mainittujen ylijännitesuojien asentamista tee SB:n kohdan 2.B mukainen tarkastus. Kohdassa **A** mainittujen ylijännitesuojien asentaminen on kielletty 1.1.2000 jälkeen.