

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2636/99

19.2.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailula n (281/95) 17§:n perusteella.

Textron Lycoming. Magneeton laukaisukytin.

Koskee: Kaikkia mäntämoottoreita Textron Lycoming O-540-B2B5, -B2C5, -E4B5, -E4C5, -G1A5, -G2A5, IO-540-K1A5, -K1B5 ja -K1G5.

Viite: FAA AD 99-04-04.

Voimaantulo: 15.3.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottoriin asennettujen magneettojen tyyppi. Jos se on Slick 6251, 6252, 6255, 6351 tai 6355, niin noudata alla olevia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Jos magneeton käyntiaika on tuntematon tai 250 tuntia tai enemmän uudesta, tehtaan uudelleen rakentamasta tai peruskorjauksesta, niin tarkista laukaisukytikimen komponenttien kunto 10 käyntitunnin kuluessa laskettuna tämän määräyksen voimaan astumisesta Textron Lycoming Mandatory Service Bulletinin nro. 537 kohdan 1 – 7 ohjeiden mukaisesti.
Huom. Textron Lycoming SB 537 sisältää Slick SB:n nro. SB1-98 kokonaisuudessaan. Textron Lycoming SB 537 viittaa samoihin toimenpidekohtiin kuin Slick SB1-98.
- C.** Jos magneeton käyntiaika on alle 250 tuntia uudesta, tehtaan uudelleen rakentamasta tai peruskorjauksesta, niin tarkista laukaisukytikimen komponenttien kunto, kun magneetto saavuttaa 250 käyntituntia uudesta, tehtaan uudelleen rakentamasta tai peruskorjauksesta tai 10 käyntitunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta, mikä tulee myöhemmin, Textron Lycoming Mandatory Service Bulletinin nro. 537 kohdan 1 – 7 ohjeiden mukaisesti.
- D.** Tarkista laukaisukytikimen komponenttien kunto kohdan **A** tai **B** tarkistuksen jälkeen 250 käyntitunnin välein Textron Lycoming Mandatory Service Bulletinin nro. 537 kohdan 1 – 7 ohjeiden mukaisesti.
- E.** Vaihda magneeton laukaisukytin uuteen, lentokelpoiseen viimeistään silloin, kun sen kokonaiskäyntiaika nousee 2000 tuntiin.