

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2637/99**

16.3.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**MD Helicopter. Voimansiirtoakselin kytkimen tarkastus.**

**Koskee:** MD Helicopter, Inc:in (entinen Boeing, McDonnell Douglas tai Hughes) helikoptereita 369D, 369E, 369FF, 369H., MD500N ja MD600N.

**Viite:** FAA AD 99-04-12.

**Voimaantulo:** 15.4.1999

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa voimansiirtoakselin kytkimen osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 369F5133-1 ja sarjanumero 030829-0126:sta 030829-0207:ään (näitä on asennettu pääroottorin vaihteistoon osanumeroltaan 369F5100-503 ja vapaakytkimeen osanumeroltaan 369F5450), niin noudata kohdan **B** ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa Boeing Service Bulletinin SB369H-240, SB369E-085, SB500N-013, SB369D-192, SB369F-072, SB600N-003 ohjeiden mukaisesti, esiintyykö kytkimessä pistesyöpymää. Jos syöpymää esiintyy, niin vaihda kytkin lentokelpoiseen, tämän määräyksen mukaisesti tarkastettuun kytkimeen ennen seuraavaa lentoa.