

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2663/99

1.6.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Korkeusperäsinvaijereiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Raytheon (entinen Beech) 65-90, 65-A90, 65-A90-1/2/3/4, B90, C90, C90A, E90, H90 ja F90.

Viite: FAA AD99-10-07.

Voimaantulo: 1.7.1999.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta korkeusperäsimen ohjainvaijerit, kun lentokoneen kokonaislentoaika nousee 600 tuntiin tai 10 lentotunnin kuluessa, kumpi tulee myöhemmin, seuraavasti.
1. Irrota ohjaajan istuin ja ohjaan puoleiset lattialevyt ohjaamossa ja tarkasta, hankaavatko korkeusperäsimen ohjainvaijerit lattialevyjen alla oleviin laitteisiin tai varusteisiin tai onko niissä vaurioita.
 2. Kierrä ohjainvaijerin ympärille kangastilkku ja vedä sitä pitkin vaijeria katkenneiden säikeiden havaitsemiseksi. (Katso 90-sarjan huoltokäsikirja, osa 5-20-00, 5-20-01 ja 20-04-00.)
- B.** Tee seuraavat toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista kohdan **A** toimenpiteiden jälkeen.
1. Vaihda tai korjaa kohdan **A** mukaisessa tarkastuksessa havaitut vaurioituneet osat. (90-sarjan huoltokäsikirjan osasta 20-04-00 löytyy ohjeet, joiden avulla voi päätellä, onko ohjainvaijeri vaihdettava.)
 2. Muuta ja paranna osien kiinnitystä niin, etteivät ne hankaa ohjainvaijereihin. Julkaisua Advisory Circular 43.13-1B voi käyttää ohjeena.
 3. Tarkasta korkeusperäsimen ohjainvaijerit uudestaan kohdan **A.1** mukaisesti sen jälkeen, kun tarkastusalueella on tehty korjauksia tai vaihdettu osia.
 4. Asenna lattialevyt ja ohjaajan istuin paikoilleen.