

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2687/99

9.9.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Kytkinkappaleen vaihto.

Koskee: Kaikkia helikoptereita R44.

Viite: FAA AD 99-17-17.

Voimaantulo: 1.10.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu aikaisemmin, kuuluuko roottorijärjestelmän kytkinkappale (yoke), osanumero C908-1C valmistussarjaan (Lot) 36B, 37 tai 38. (Näiden valmistussarjojen kytkinkappaleita on asennettu valmistajatehtaalla helikoptereihin, joiden sarjanumero on 0219 ja 0535 – 0608 lukuun ottamatta 0565, 0582 ja 0592.)
- B.** Jos kytkinkappale kuuluu valmistussarjaan 36B, 37 tai 38, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa muuhun valmistussarjaan kuuluvaan kytkimeen Robinson Helicopter Company R44 Service Bulletinin SB-35 ohjeiden mukaisesti.