

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2692/99

8.10.1999

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin jäänpoistojärjestelmä.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L ja -L1.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 1998-155-069R1.

Voimaantulo: 1.11.1999

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta pyrstöroottorin vaihteistoon asennetun pyrstöroottorin lapojen jäänpoiston pyörivän kollektorin, osanumero APCL 110-265-201 akselin suuntainen välys ja pyörintävastus EUROCOPTER Service Bulletinin Nro. 05.00.45R1 (SB) kohdan 2.B ohjeiden mukaisesti 100 lentotunnin tai kuuden kuukauden kuluessa, kumpi tulee ensin ja sen jälkeen 110 lentotunnin tai kuuden kuukauden välein, kumpi tulee ensin.
- B.** Jos välys kohdan **A** mukaisessa tarkastuksessa on yli 0,1 mm tai pyörintävastus yli 3,5 daN, niin vaihda kollektori uuteen työkortin 65.20.00.401 ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos välys kohdan **A** mukaisessa tarkastuksessa on 0,1 mm tai vähemmän tai pyörintävastus 3,5 daN tai vähemmän, ei lisätoimenpiteitä vaadita.
- D.** Kun helikopteriin asennetaan uusi, lapojen jäänpoiston pyörivällä kollektorilla varustettu pyrstöroottorin vaihteisto, niin tee SB:n kohdan 2.B.1 mukaiset toimenpiteet.

Lisää tarkastukset helikopterin huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2544/98.