

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2715/00

13.1.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

The New Piper Aircraft. Ilmasuodattimen vaihto.

Koskee: Kaikkia lentokoneita PA-25, PA-25-235, PA-25-260, PA-28-151, PA-28-161, PA-28S-160, PA-28S-180 ja PA-32S-300.

Viite: FAA AD99-26-05.

Voimaantulo: 1.2.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa moottorin imuilman suodatin. Jos se täyttää kaikki alla mainitut ehdot, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
1. Suodattimen on valmistanut Purolator/Facet, sen Purolator-osanumero on 638873, malli CA161PL tai Piper-osanumero on 460-632 (PS60007-2). (Näitä suodattimia on lisätyyppihyväksymistodistuksella SA2946SO asennettu lentokoneisiin PA-28-151/161; muissa se on vakiovarusteena.)
 2. Suodatin on valmistettu tammikuun 1997 ja syyskuun 1998 välisenä aikana.
 3. Suodattimeen on leimattu valkoisin, 6 mm korkein kirjaimin "FACET – 638873" ja mahdollisesti "FAA-PMA".
- B.** Vaihda kohdan **A1...3** mukainen suodatin ennen seuraavaa lentoa muuhun, kyseiseen lentokoneeseen hyväksyttyyn suodattimeen.
- C.** Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen lentokoneisiin ei saa asentaa kohdan **A.1...3** mukaisia suodattimia.

Piper Service Bulletin nro. 1022 ja Purolator Service Bulletin nro. SB090298.01 käsittelevät tätä asiaa.