

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2730/00**

14.3.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämishaaroja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Öljynpainekeytkimen vaihto.**Koskee:** Kaikkia lentokoneita Cessna 172R, 172S, 182S, 206H ja T206H.**Viite:** FAA AD2000-04-01.**Voimaantulo:** 15.4.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi teknilliseen päiväkirjaan. Tämän tarkastuksen saa tehdä myös lentokoneen ohjaaja, ja tällöin merkintä teknilliseen päiväkirjaan on tehtävä viimeistään seuraavassa huollossa.

Tyyppi	Sarjanumerot
172R	17280001 – 17280830
172S	172S8001- 172S8324, 172S8326 – 172S8333, 172S8340,172S8342, 172S8344, 172S8345 & 172S8347
182S	18280001 – 18280660
206H	20608001 – 20608053, 20608055 – 20608071 & 20608073 - 20608076
T206H	T20608001 - T20608093, T20608095 - T20608103, T20608105 - T20608131, T20608133 - T20608137, T20608139, T20608141, T20608144 & T20608145

- B.** Tarkasta lentokoneeseen asennetun öljynpainekeytkimen osanumero 25 lentotunnin kuluessa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen. Jos se on 77041, niin vaihda kytkin ennen seuraavaa lentoa Cessna Service Bulletinin SB00-79-01 ohjeiden mukaisesti uuteen kytkimeen, jonka osanumero on 83278.
- C.** Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen lentokoneisiin ei saa asentaa öljynpainekeytkimiä, joiden osanumero on 77041.