

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2734/00

14.3.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rolladen-Schneider. Lentojarrujen tarkastus.

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita LS8.

Viite: LBA LTA2000-084.

Voimaantulo: 15.4.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta lentojarrut sekä päivitä huolto-ohjekirja ennen seuraavaa lentoa Rolladen-Schneider Technische Mitteilungin nro. 8005 (TM) ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa lentojarrut takertelevat, niin vaihda laakerit uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos takertelua ei esiinny, mutta lentojarruvipujen alapäässä esiintyy syöpymää, niin vaihda laakerit uusiin kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

TM on noudettavissa Internetistä osoitteesta <http://www.lba.de/dokumente/ad/sb/2000-084-e-d-tm-8005.pdf>

tai valmistajalta:

Rolladen-Schneider Flugzeugbau GmbH
Mühlstrasse 10
D-63329 EGELSBACH
Saksa

puh: + 496103204126

faksi: + 49610345526