

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2739/00**

27.3.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Staattorin tarkastus ja vaihto**Koskee:** Kaikkia moottoreita Rotax 912A, 912F ja 914F.**Viite:** Austro Control ACL 98.**Voimaantulo:** 15.4.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Moottorityyppi	Sarjanumerot
912A	3792.541 – 4410.366
912F	4412.502 – 4412.791
914F	4420.002 – 4420-157

- B.** Tarkasta staattorin sytytysyksikkö ennen seuraavaa lentoa Bombardier Rotax Service Bulletinin SB-912-026R3 tai SB914-014R3 (SB) kohdan 3.1. ohjeiden mukaisesti. Jos sytytysyksikössä on vaurioita, niin tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- C.** Vaihda staattori uuteen seuraavassa 100 tunnin huollossa, kuitenkin viimeistään 1.6.2000 SB:n kohdan 3.2. ohjeiden mukaisesti.