

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2749/00

11.5.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määrääi kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Vapaakytkimen vaihto.

Koskee: Kaikkia Robinson R22-helikoptereita.

Viite: FAA AD2000-08-09.

Voimaantulo: 1.6.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopteriin asennetun vapaakytkimen osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on A188-2 ja sarjanumero 3708 – 3757, 3808 – 3893 tai 3908 – 4207 (Näitä vapaakytkimiä on asennettu helikoptereihin, joiden sarjanumero on 0002 – 2862.), niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda 30 vuorokauden tai 50 lentotunnin kuluessa, kumpi ensin tulee, vapaakytkin A188-2 sarjanumeroltaan 3708 – 3757, 3808 – 3893 ja 3908 – 4207 vapaakytkimeen A188-2, jonka sarjanumero on 4208 tai suurempi. Poista samalla helikopterin lentokäsikirjasta Robinson Helicopter Company R22 Service Bulletinin SB-85 mukainen Special Pilot Caution (muutettu 22.3.1999) tai lentokäsikirjan sivun P.4-8 ja P.4-9 väliin laitettu Special Pilot Caution (FAA AD 99-07-17).