

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2771/00**

21.6.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Revo. Siipisalon kiinnitys.**

**Koskee:** Kaikkia lentokoneita Lake LA-4, LA-4A, LA-4P, LA-4-200, Model 250.

**Viite:** FAA AD2000-10-22

**Voimaantulo:** 10.7.2000

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta lentokoneen sarjanumero ja siipisalon kiinnityskappaleiden osanumerot ennen seuraavaa lentoa. Jos ne on mainittu alla olevissa taulukoissa, niin tee seuraavien kohtien toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

| Malli          | Sarjanumerot                                    |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Lake LA-4      | 246 – 421, 423 – 429, 445, 446                  |
| Lake LA-4A     | 244 – 245                                       |
| Lake LA-4P     | 121                                             |
| Lake LA-4-200  | 422, 430 – 444, kaikki sarjanumerot 446 jälkeen |
| Lake Model 250 | 1 – 232                                         |

**Siipisalon kiinnityskappaleiden osanumerot**

2-1610-015 ja 2-1610-016,

2-1610-075 ja 2-1610-076,

2-1610-061 ja 2-1610-081 ja 2-1610-065,

2-1610-063 ja 2-1610-083

- B.** Tarkasta seuraavien 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulusta, kuitenkin viimeistään 20.6.2001 molempien siipien sekä ylemmät että alemmat siipisalon kiinnitykset Revo, Inc. Service Bulletinin B-79 R1 ohjeiden mukaisesti. Mikäli tarkastuksessa havaitaan väsymishalkeamia, vaihda vaurioituneet osat ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Kohdan **B.** tarkastuksen jälkeen asenna Modification Kit B-79, Revo, Inc. Service Bulletinin B-79 R1 ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa.