

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2779/00

20.7.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allison. Turbiinipyörien käyntiaikarajoitus

Koskee: Kaikkia Allison Engine Company Inc:in turbiinimoottoreita AE3007A ja AE3007C.

Viite: FAA AD2000-13-01

Voimaantulo: 15.8.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Vaihda ensimmäisen vyöhykkeen turbiinipyörät osanumeroltaan 23065891 ja 23062373 uusiin seuraavasti:

1. Vaihda ne turbiinipyörät, joiden sarjanumero on lueteltu Rolls-Royce Alert Service Bulletinin (ASB) AE3007A-A-72-105 ja AE3007C-A-72-105 taulukossa 5, ennen 9000 moottorijakson saavuttamista uudesta.
2. Vaihda muut turbiinipyörät uusiin ennen 13100 moottorijakson saavuttamista uudesta .

B. Vaihda toisen vyöhykkeen turbiinipyörät osanumeroltaan 23065892 ja 23063462 uusiin seuraavasti:

1. Vaihda ne turbiinipyörät, joiden sarjanumero on lueteltu ASB AE3007A-A-72-105 ja AE3007C-A-72-105 taulukossa 6, ennen 7800 moottorijakson saavuttamista uudesta.
2. Vaihda muut turbiinipyörät uusiin ennen 8400 moottorijakson saavuttamista uudesta .