

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2790/00

15.9.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Sikorsky. Pääroottorin lapojen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Sikorsky S-76-helikoptereita.

Viite: FAA AD 2000-11-52.

Voimaantulo: 10.10.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin lapojen sarjanumero.
- B.** Jos tämän määräyksen kohdan **C** tai **D** mukainen pääroottorin lapa on korjattu ohjeen Sikorsky Aircraft Corporation Overhaul and Repair Instructions (ORI) No. 76150-023, Revision A (26.5.2000) mukaisesti ja se on merkitty RS-023-1, eivät tämän määräyksen toimenpiteet koske kyseistä lapa.
- C.** Jos pääroottorin lavan sarjanumero on lueteltu Sikorsky Aircraft Corporation Alert Service Bulletinin No. 76-65-50 (ASB) Planning Information osan 1.A ryhmässä 1, niin poista lapa helikopterista ennen seuraavaa lentoa.
- D.** Jos pääroottorin lavan sarjanumero on lueteltu ASB Planning Information osan 1.A ryhmässä 2, niin tarkasta lapa ennen jokaista lentoa ja korkeintaan kolmen lentotunnin välein ASB Accomplishment Instructions osan 3.B ohjeiden mukaisesti. Jos lavan juurialueella havaitaan jänteen suuntainen murtuma, niin vaihda lapa uuteen ennen seuraavaa lentoa.
- E.** Sen jälkeen, kun pääroottorin lapaan on tehty ORI 76150-023, Revision A:n mukaiset toimenpiteet, ei sitä enää tarvitse tarkastaa tämän määräyksen mukaisesti.