

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2791/00**

15.9.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Fairchild Aircraft. Jarrujen tarkastus.**Koskee:** Kaikkia Fairchild SA226- ja SA227-sarjan lentokoneita**Viite:** FAA AD 2000-17-01.**Voimaantulo:** 10.10.2000**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
SA226-T	T201 - T275 & T277 - T291
SA226-T(B)	T(B)276 & T(B)292 - T(B)417
SA226-AT	AT001 - AT074
SA226-TC	TC201 - TC419
SA227-TT	TT421 - TT555
SA227-AT	AT423 - AT599
SA227-AC	AC406, AC415, AC416 & AC420 - AC599

- B.** Korjaa pysäköintijarrujärjestelmää 90 vuorokauden kuluessa laskettuna 15.2.1992:sta (lentokelpoisuusmääräyksen M 1908/92 voimaantulispäivä) Fairchild Aircraft Service Bulletinin nro. 227-32-017 tai 226-32-049 ohjeiden mukaisesti.

- C.** Jos koneeseen on asennettu B.F. Goodrichin jarrut osanumero 2-1203, 2-1203-1, 2-1203-3 tai Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen hyväksymä vastaava osanumero, niin tarkasta ja mittaa jarrut B.F. Goodrich Service Bulletinin nro. 1498 (SB) ohjeiden mukaisesti seuraavana ajankohtana:

- osanumero 2-1203-3 tai Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen hyväksymä vastaava osanumero: 100 lentotunnin kuluessa laskettuna 15.2.1992:sta (lentokelpoisuusmääräyksen M 1908/92 voimaantulispäivä);
- osanumero 2-1203, 2-1203-1 tai Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen hyväksymä vastaava osanumero: 100 lentotunnin kuluessa laskettuna tämän määräyksen voimaan astumisesta;
- tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen asennettava osanumero 2-1203, 2-1203-1, 2-1203-3 tai Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen hyväksymä vastaava osanumero: 250 lentotunnin jälkeen asennuksesta.
- Jos mittausarvot ylittävät 6,35mm, niin peruskorjaa tai vaihda jarrut uusiin ennen seuraavaa lentoa huolto-ohjekirjan mukaisesti.

- D.** Toista kohdan C mittaus seuraavasti ja lisää tarkastus koneen huolto-ohjelmaan:

- Jos mittausarvo on alle 5,08 mm, niin toista tarkastus 250 lentotunnin välein, kunnes mittausarvo on 5,08 mm tai enemmän.
- Jos mittausarvo on 5,08 mm tai enemmän mutta vähemmän kuin 6,35 mm, niin toista tarkastus 75 lentotunnin välein, kunnes mittausarvo on 6,35 mm tai enemmän, jolloin jarru on vaihdettava.

- E.** Tässä lentokelpoisuusmääräyksessä annetut mittarajat syrjäyttävät SB:ssä annetut arvot..

Tämä määräys korvaa määräyksen 1908/92.

