

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2796/00**

10.10.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Korkeusperäsimen tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita A65, A65-8200, 65-B80, 70, 95-A55, 95-B55, 95-C55, D55, E55, 56TC, A56TC, 58, 58P, 58TC ja 95-B55B (T42-A).

Viite: FAA AD 2000-18-02.

Voimaantulo: 1.11.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta viimeistään 15.11.2000 lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
A65	LC-265:stä LC-272:een & LC-325:stä LC—335:een
A65-8200	LC-273:sta LC-324:ään
65-B80	LD-349:stä LD-511:een
70	LB-1:stä LB-35:een
95-A55	TC-191:stä TC-349:ään, TC-351:stä TC-370:ään & TC-372:sta TC-501:een
95-B55	TC-371 & TC-502:sta TC-2406:een
95-C55	TC-350, TE-1:stä TE-49:ään & TE-51:stä TE-451:een
D55	TE-452:sta TE-767:ään
E55	TE-768:sta TE-1201:een
56TC	TG-2:sta TG-83:een
A56TC	TG-84:stä TG-94:ään
58	TH-1:stä TH-1930:een
58P	TJ-3:sta TJ-435:een & TJ-437:stä TJ-443:een
58TC	TK-1:stä TK-150:een
95-B55B (T42-A)	TF-1:stä TF-70:ään

- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen, onko korkeusperäsimeen 31.12.1998 jälkeen asennettu Raytheon Mandatory Service Bulletinissa (SB) 27-3396 (julkaistu toukokuussa 2000 ja muutettu kesäkuussa 2000) lueteltuja verhoukslevyjä. Jos kyseisiä levyjä on asennettu, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- C.** Vaihda Raytheonin 1.1.1999 ja 31.12.1999 välisenä aikana toimittamat korkeusperäsimen verhoukslevyt (Osanumerot on lueteltu SB:ssä) ennen seuraavaa lentoa kohdan **B** tarkastuksen jälkeen uusiin SB:n kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS ohjeiden mukaisesti.

- D.** Lentokoneeseen ei tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen saa asentaa kohdassa **B** mainittuja korkeusperäsimen verhou levyjä.