

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2797/00

10.10.2000

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Pääroottorin navan varren tarkastus

Koskee: Kaikkia helikoptereita Robinson R-22.

Viite: FAA AD 2000-20-51.

Voimaantulo: 20.10.2000

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko pääroottorin napaan asennettu varren puoliskot (yoke half assembly) osanumeroltaan A203-5. Jos kyseiset osat on asennettu, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta varren puoliskot aina ennen päivän ensimmäistä lentoa Robinson Helicopter Company R22 Service Bulletinin SB-88A ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos varrenpuoliskossa kohdan B tarkastuksessa havaitaan murtuma, niin vaihda kummatkin puoliskot ennen lentotoiminnan jatkamista lentokelpoisiin osiin, joiden osanumero on A203-7.
- D.** Tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa 1.1.2001 jälkeen:
 - 1.** Tarkasta kummankin varrenpuoliskon erätunniste (Lot identifier).
 - 2.** Jos tunniste on mikä tahansa luku 24:stä 43:een, tai jos se on kirjain tai koodi tai jos tunniste ei ole luettavissa, niin vaihda molemmat varrenpuoliskot A203-5 ennen seuraavaa lentoa uusiin osiin, joiden osanumero on A203-7.
- E.** Sen jälkeen, kun varrenpuoliskot on vaihdettu sellaisiin, joiden osanumero on A203-7 tai kun on varmistettu, ettei varrenpuoliskojen erätunniste ole kohdan **D.2** mukainen, ei tämän määräyksen mukaisia tarkastuksia enää tarvitse toistaa.