

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2802/00****Muutos 2**

28.8.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell. Pyrstöpuomin kiinnitysalueen vahvike.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Bell 412, 412EP ja 412CF.**Viite:** FAA AD2000-18-09.**Voimaantulo:** 15.9.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu M 2802/00 muutos 1:n mukaisesti, helikopterin pyrstöpuomin kiinnitysalueen ylemmän vasemmanpuoleisen vahvikkeen osanumero. Jos se on 212-030-191-001, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta vahvike ja sitä ympäröivä rakenne ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen (ellei jo ole tarkastettu) ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Bell Helicopter Textron Alert Service Bulletinin 412-00-100 ohjeiden mukaisesti.
1. Jos vahvikkeesta löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa. Jos ympäröivästä rakenteesta löytyy murtumia, niin korjaa se ennen seuraavaa lentoa.
 2. Lisää tarkastus helikopterin huolto-ohjelmaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2802/00 muutos 1.