

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2829/01**

26.1.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robin Aviation. Jarrunestesäiliön tulppa.

Koskee: Kaikkia lentokoneita DR400, DR300, DR200, DR250, DR253, DR220, DR221, DR100A, DR105A, DR1050, DR1051, HR200 ja R2000.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 2001-035.

Voimaantulo: 1.3.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta jarrunestesäiliön tulppa, osanumero 75.18.05.010 tai 75.18.05.011 Robin Aviation Service Bulletinin nro. 169 (SB) ohjeiden mukaisesti 10 lentotunnin kuluessa.
1. Jos tulpassa on huohotusaukko, niin tarkista, ettei se ole tukkeutunut.
 2. Ellei huohotusaukkoa ole, niin poraa halkaisijaltaan 1,5 mm:n reikä tulpan läpi sen keskeltä (ei R2000-lentokoneet). R2000-lentokoneen tulppa on vaihdettava tulppaan, jonka osanumero on 75.18.05.110.
- B.** Tarkasta huohotusaukko SB:n mukaisesti kohdan A toimenpiteiden jälkeen 50 lentotunnin tai vuoden välein, kumpi tulee ensin.
- Lisää tarkastus lentokoneen huolto-ohjelmaan.