

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2840/01**

28.2.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin ohjauslevyn laakeri.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS350B/BA/BB/B1/B2/B3/D.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-074-081**Voimaantulo:** 1.4.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin ohjauslevyn laakerin osanumero. Jos se on 6010F234M16 (704A33-651-190), niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** AS350B3-helikoptereihin asennetut pyrstöroottorin ohjauslevyn laakerit:
1. Jos laakerin käyntiaika on alle 270 tuntia, niin vaihda se uuteen viimeistään, kun sen käyntiaika saavuttaa 300 tuntia.
 2. Jos laakerin käyntiaika on 270 – 600 tuntia, niin vaihda se uuteen 30 käyntitunnin kuluessa.
 3. Jos laakerin käyntiaika on 600 – 900 tuntia, niin vaihda se uuteen 20 käyntitunnin kuluessa.
 4. Jos laakerin käyntiaika on yli 900 tuntia, niin vaihda se uuteen 10 käyntitunnin kuluessa.
- C.** AS350B/BA/BB/B1/B2/D -helikoptereihin asennetut pyrstöroottorin ohjauslevyn laakerit:
1. Jos laakerin käyntiaika on alle 1150 tuntia, niin vaihda se uuteen viimeistään, kun sen käyntiaika saavuttaa 1200 tuntia.
 2. Jos laakerin käyntiaika on 1150 – 1550 tuntia, niin vaihda se uuteen 50 käyntitunnin kuluessa.
 3. Jos laakerin käyntiaika on yli 1550 tuntia, niin vaihda se uuteen 10 käyntitunnin kuluessa.
- D.** Pyrstöroottorin ohjauslevyn laakereiden suurin sallittu käyntiaika on tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen 300 tuntia asennettuna helikopteriin AS350B3 ja 1200 tuntia asennettuna helikopteriin AS350B/BA/BB/B1/B2/D.
- E.** Jos laakeri siirretään yhdestä AS350-mallista toiseen, niin noudata Master Service Manualin luvun 05.99 sivun P8 siirto-ohjeita.

Eurocopter Telex Alert AS 350 nro. 01.00.48 käsittelee tätä asiaa.