

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2841/01**

28.2.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eichelsdörfer. Siivekkeiden massamomentti.

Koskee: Kaikkia Eichelsdörfer GmbH (entinen Valentin Flugzeugbau/FBW Flugzeugbau) Mistral C-purjelentokoneita.

Viite: LBA LTA2001-089.

Voimaantulo: 1.4.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa siivekkeiden massamomentti Mistral-C huolto-ohjekirjan kappaleen 2.7. ohjeiden mukaisesti. Jos massamomentti on yli 13,9 kgcm, niin korjaa siivekkeitä seuraavasti:

Vaihe I:

Jos siivekkeen ja tasapainon yhteenlaskettu massa sen sallii, niin lisää tasapainomassaa massamomentin vähentämiseksi. Ota kuitenkin huomioon seuraava:

- Siivekkeen ja tasapainon yhteenlaskettu massa ei saa ylittää 4,84 kg.
- Tasapainomassan kasvattamien ei saa rajoittaa siivekkeiden liikettä.

Vaihe II

Jos massamomentti vielä hieman ylittää sallitun arvon sen jälkeen, kun olet lisännyt tasapainomassaa niin paljon kuin mahdollista, niin voit varovasti hioa siivekettä niistä kohdista, joissa on paksua pinta- ja pohjavärikerrosta. Varo kuitenkin rikkomasta pintalaminaattia.

Vaihe III

Ellet onnistu pienentämään massamomenttia edes vaiheen II toimenpitein, on saranalinjan takana olevat siivekkeen liian raskaat kuoriosat vaihdettava uusiin.

Tämän korjauksen saa tehdä vain purjekoneen tyyppihyväksymistodistuksen haltija:

Eichelsdörfer GmbH, Hafenstrasse 6, D-96052 Bamberg, Saksan liittotasavalta. Faksi: + 49-951-67772

Eichelsdörfer Technische Mitteilung nro. 329-013 ja Arbeitsanweisung nro. 329-013 käsittelee tätä asiaa.