

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2858/01**

3.5.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Bell. Aktuaattoreiden varmistuslevyjen tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Bell 205A-1, 205B, 212, 412, 412CF ja 412EP.

Viite: FAA AD 2001-08-04

Voimaantulo: 1.6.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin kuluessa pääroottorin aktuaattoreiden osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 41105950 ja sarjanumero 490 tai pienempi "HR"-etuliittein tai osanumero on 41000470 ja sarjanumero 10010 tai pienempi "HR"-etuliittein, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
Huom. Osanumero 41105950 on aktuaattorin valmistajan, HR Textronin antama. Bell Helicopter Textron on antanut samalle osalle numeron 205-076-036, kun se on varustettu kiinnityskorvakkeella. Osanumero 41000470 on aktuaattorin valmistajan, HR Textronin antama. Bell Helicopter Textron on antanut samalle osalle numeron 205-076-005, kun se on varustettu kiinnityskorvakkeella.
- B.** Tarkasta aktuaattoreiden NAS513-6-varmistuslevyjen kielekkeet ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen HR Textron Alert Service Bulletinin (ASB) nro. 41000470-67A-05, Revision 1 tai HR Textron ASB nro. 41105950-67A-01 kohdan Accomplishment Instructions, osa A ohjeiden mukaisesti. Jos kieleke on vääntynyt tai vaurioitunut, niin vaihda varmistuslevy ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen NAS1193K6C-varmistusosaan.
- C.** Vaihda 100 lentotunnin kuluessa kaikki NAS513-6-varmistuslevyt NAS1193K6C-varmistusosiin.