

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2878/01**

16.7.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

UPS Aviation Technologies. Viallinen VHF/VOR-vastaanotin

Koskee: Kaikkia UPS Aviation Technologies, Inc:in valmistamia Apollo SL30 VHF/VOR-vastaanottimia.

Viite: FAA AD2001-14-51.

Voimaantulo: 1.8.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa Apollo SL 30 VHF/VOR-vastaanottimen osanumero. Jos se on 430-6040-300 tai 430-6040-301, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa VHF/VOR-vastaanottimen käyttämän UPS Aviation Technologies, Inc:in DSP-ohjelman versionumero seuraavasti:
- 1. Operation Summary** (vastaanottimen käyttöohjekirjan sivu 4)
Power On
Kytke vastaanotin päälle joko kääntämällä yhdistettyä virtakytkintä ja voimakkuudensäädintä myötäpäivään tai kytkemällä radiovarustuksen pääkytkin päälle. SL30 läpikäy lyhyen käynnistysrutiinin, minkä jälkeen se näyttää VOR:in viimeisen tarkistuspäivän.
 - 2. System Info** (ohjekirjan sivu 26)
System Info antaa tietoja ohjelmaversiosta ja näytön voimakkuudesta.
 - i)** Paina **SYS**-nuppia ja väännä tarvittaessa suurta nuppia päästäksesi System Info-sivulle. Paina **ENT**.
 - ii)** Kun laite on System Info-tilassa, niin väännä suurta nuppia asentoon Nav Software Version.
 - iii)** Väännä pientä nuppia vastapäivään niin, että saat DSP-ohjelmaversion näkyviin.
- C.** Jos vastaanotin käyttää DSP-ohjelmaversiota nro. 1.00, niin tee seuraavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa:
- 1.** Kiinnitä vastaanottimen viereen ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle kilpi, jossa lukee: "SL30:n VOR-toiminnan käyttö suunnistukseen on kielletty."
 - 2.** Laita kopio tästä lentokelpoisuusmääräyksestä lentokäsikirjan rajoitusosaan.
- D.** Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen ilma-alukseen ei saa asentaa Apollo SL 30 VHF/VOR-vastaanottimia, joiden osanumero on 430-6040-300 tai 430-6040-301, ellei tämän määräyksen mukaisia vaatimuksia täytetä.

UPS Aviation Technologies, Inc Service Bulletin SB2001-003 käsittelee tätä asiaa.