

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2890/01**

6.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Polkimien säätövivut.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita AS332C/C1/L/L1.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 2000-486-077R1.**Voimaantulo:** 1.10.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettu jalkapolkimien säätövivut osanumeroltaan 332A27.2344.20, joihin ei ole tehty muutosta MOD 07 26179 (Eurocopter AS332 Alert Service Bulletin nro. 67.00.20). Jos tällaiset säätövivut on asennettu, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta säätövivut väritunkeumamenetelmällä 50 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen kuin ne ovat saavuttaneet 4500 tunnin kokonaislentoajan, Eurocopter AS332 Alert Service Bulletinin nro. 67.00.19 (ASB) kohdan 2.B.2 ja 2.B.4 ohjeiden mukaisesti.
Jos säätöviivuille on aikaisemmin tehty ainoastaan lentokelpoisuusmääräyksen M2816/00 mukainen boroskooppitarkastus, niin tee väritunkeumatarkastus 50 lentotunnin kuluessa.
Toista tarkastus sen jälkeen 1500 lentotunnin välein.
- C.** Tarkasta varastossa olevat säätövivut, jotka aikaisemmin ovat olleet asennettuina helikopteriin, seuraavasti.
 - 1.** Tee säätöviivuille ennen helikopteriin asentamista väritunkeumatarkastus ASB:n kohdan 2.B.4 ohjeiden mukaisesti.
 - 2.** Noudata kohdan **B** tarkastusohjeita viimeistään silloin, kun säätövipujen asentamisesta helikopteriin on kulunut 1500 lentotuntia.

Huom. Lentotoiminnassa on otettava huomioon Eurocopter AS332 Alert Service Bulletinin nro. 67.00.19 kohdan 2.B.1 ohjeet.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2816/00.