

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2891/01**

6.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Pyrstöroottorin vaihteiston tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita EC120B.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN1999-151-001R1.**Voimaantulo:** 1.10.2001**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin pyrstöroottorin vaihteiston osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on C652A0101051 tai C652A0101052 ja sarjanumero M101 – M124 tai M126, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Irrota pyrstöroottorin napa ja vaihteisto 50 lentotunnin kuluessa, ja mittaa lapakulmien säätötangon ohjaamiseen tarvittava voima Eurocopter EC 120 B Alert Service Bulletinin (ASB) nro. 04A001 ohjeiden mukaisesti.
1. Jos mitattu voima on 1,2 daN tai vähemmän, ei lisätoimia vaadita. Asenna vaihteisto paikalleen työkortin 65.21.00, 4-2 ja napa paikoilleen työkortin 64.21.00, 4-2 ohjeiden mukaisesti.
 2. Jos mitattu voima on yli 1,2 daN, niin vaihda vaihteisto sellaiseen, jota ei ole lueteltu kohdassa **A** tai sellaiseen, joka täyttää kohdan **B.1** vaatimukset.