

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2899/01

24.9.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden ruuvit.

Koskee: Kaikkia lentokoneita TBM 700.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2000-409R1.

Voimaantulo: 15.10.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko lentokoneeseen tehty SOCATA:n muutos MOD. 70-122-57 "Laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeet". Ellei muutosta ole tehty, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Jos muutos on tehty, tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Jos lentokoneeseen on jo tehty määräyksen M 2801/00 mukaiset toimenpiteet ja laskusiivekkeisiin on asennettu uudet kiinnitysruuvit alkuperäisen SOCATA Service Bulletinin TBM 700 nro. 70-087-57 kohdan 24 ohjeiden mukaisesti, toimenpidetä C ei anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata tehdyksi. Ellei Service Bulletinin kohtaa 24 ole pystytty toteuttamaan, niin tee kohdan C mukaiset toimenpiteet.
- C. Tee alla mainitut toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa:
 - 1. Tarkasta laskusiivekkeiden kiinnityskorvakkeiden kiinnitysruuvit SOCATA Service Bulletinin TBM 700 nro. 70-087-57 muutos 1 (SB) ohjeiden mukaisesti.
 - 2. Levitä kiinnitysruuvin kierteille ruuvilukitetta ja lisää ruuvien kiristysmomenttia SB:n ohjeiden mukaisesti.
- D. Varmista jokaisessa 100 tunnin huollossa kohdan C toimenpiteiden jälkeen, etteivät ruuvit ole löystyneet. Käytä apuna kiinnityskorvakkeisiin ja ruuveihin maalattuja punaisia asetusmerkkejä. Lisää tarkastus koneen huolto-ohjelmaan.
- E. Sen jälkeen, kun koneeseen on tehty muutos MOD. 70-122-57, ei tämän määräyksen mukaisia toimenpiteitä enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2801/00.