

**ILMAILULAITOS**  
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50  
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 09 - 82 771  
International + 358 9 82 771  
Telefax 09 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2905/01**  
**Muutos 1**  
13.12.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräämiä kaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Rolls-Royce. Vääntömomenttimittarin käytin**

**Koskee:** Kaikkia turbiinimoottoreita Rolls-Royce Corporation (entinen Allison Engine Company) 250-C20, -C20B, -C20F, -C20J, -C20R, -C20R/1, -C20R/2, -C20S, -C20W, 250-B17, -B17C, -B17D, -B17E, -B17F, -B17F/1 ja -B17F/2.

**Viite:** FAA AD2001-24-12

**Voimaantulo:** 15.1.2002

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu lentokelpoisuusmääräyksen M 2905/01 mukaisesti, moottorin vääntömomenttimittarin käyttöhammaspyörän (helical torque meter gear shaft), osanumero 23035299 ja 23038191, käyntiaika uudesta. Jos se on 100 tuntia tai vähemmän, niin vaihda hammaspyörä ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen.
- B.** Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen moottoriin ei saa asentaa sellaista vääntömomenttimittarin käyttöhammaspyörää, osanumero 230035299 ja 23038191, jonka käyntiaika uudesta on 100 tuntia tai vähemmän.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2905/01.