

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2909/01

29.10.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoa. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Robinson. Vakaimien kiinnityksen tarkastus

Koskee: Kaikkia helikoptereita Robinson R44.

Viite: FAA AD2001-20-18

Voimaantulo: 15.11.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta seuraavassa huollossa helikopteriin asennetun korkeusvakaimen, osanumero C044-1, sarjanumero. Jos se on 009 – 0224 lukuun ottamatta 0018, 0090, 0094, 0111, 0129, 0144, 0161, 0178, 0201 tai 0223, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta vakaimien kiinnitys seuraavasti Robinson Helicopter Company Service Bulletinin SB-39 ohjeiden mukaisesti ennen kuin niiden kokonaislentoaika nousee 2200 tuntiin.
1. Irrota sivuvakain.
 2. Tarkasta kiinnityskiskoihin (osanumero D283-1 ja -2) asennettujen laippamuttereiden osanumero.
 3. Jos laippamuttereiden osanumero on MS21086L4, ei lisätoimenpiteitä vaadita.
- C.** Jos laippamuttereiden osanumero on NAS697A4, niin vaihda kiinnityskiskot lentokelpoisiin, joiden osanumero on D296-1 tai -2 ennen kuin vakaimien kokonaislentoaika nousee 2200 tuntiin.

Tällä määräyksellä helikopterin huoltokäsikirjan rajoitusosaa muutetaan niin, että suurin sallittu käyntiaika on 2200 tuntia niillä korkeusvakaimilla C044-1, joihin on asennettu kiinnityskiskot D283-1 tai -2 ja laippamutterit NAS697A4.