

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2914/01

22.11.2001

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Polttoainepumpun tarkastus

Koskee: Kaikkia Rotax 912A-, 912F- ja 912S-moottoreita

Viite: Austro Control ACL109

Voimaantulo: 15.12.2001

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa moottorin sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
912A	4,410.419 – 4,410.465
912F	4,412.808 – 4,412.815
912S	4,922.504 – 4,922.743

- B.** Tarkasta polttoainepumppu, osanumero 996596, sekä pumpun ja polttoaineletkujen välinen liitos ennen seuraavaa lentoa kohdan A tarkastuksen jälkeen ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Bombardier Rotax Service Bulletinin SB-912-031 ohjeiden mukaisesti.

1. Jos polttoainepumpusta löytyy murtumia, niin vaihda pumppu ennen seuraavaa lentoa uuteen, jonka osanumero on 996597.
2. Jos polttoainepumpun ja polttoaineletkun välisessä liitoksessa on vuoto, niin korjaa se ja vaihda tarvittaessa pumppu uuteen, jonka osanumero on 996597 ennen seuraavaa lentoa.

- C.** Sen jälkeen, kun polttoainepumppu on vaihdettu sellaiseen, jonka osanumero on 996597, ei kohdan B mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.