

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2937/02**

4.2.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Raytheon. Laskutelineen saksinivelten tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Raytheon Aircraft Company Beech 65-90, 65-A90, 65-A90-1, 65-A90-4, B90, C90, C90A, E90 ja H-90.

Viite: FAA AD2002-01-10

Voimaantulo: 1.3.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 100 lentotunnin kuluessa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi

65-90, 65-A90, B90, C90 & C90A
65-A90-1
65-A90-4
E90
H-90

Sarjanumerot

LJ-1:stä LJ-1559:ään
LM-1:stä LM-141:een
LU-1:stä LU-16:een
LW-1:stä LW-347:ään
LL-1:stä LL-61:een

- B.** Tarkasta päälaskutelineen ylempi ja alempi saksinivel ennen seuraavaa lentoa kohdan **A** tarkastuksen jälkeen ja sen jälkeen 1000 lentotunnin välein Raytheon Aircraft Mandatory Service Bulletinin SB32-3134, Revision 1 ja lentokoneen huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos kohdan **B** tarkastuksessa saksinivelestä löytyy murtumia, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa Raytheon Aircraft Recommended Service Bulletinin SB32-3116 ja lentokoneen huoltokäsikirjan ohjeiden mukaisesti.
- D.** Sen jälkeen kun päälaskutelineen vasemman- ja oikeanpuoleinen ylempi saksinivel on vaihdettu uusiin, joiden osanumero on 50-810032-12 ja päälaskutelineen vasemman- ja oikeanpuoleinen alempi saksinivel on vaihdettu uusiin, joiden osanumero on 50-810295-25, ei tämän määräyksen mukaisia tarkastuksia enää tarvitse toistaa.