

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2954/02

26.4.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Cessna. Korkeusvakaimen vahvistuskorvakkeen tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita Cessna P206C, TP206C, P206D, TP206D, P206E, TP206E, U206C, TU206C, U206D, TU206D, U206E, TU206E, U206F, TU206F, U206G, TU206G, 207, T207, 207A, T207A, 210G, 210H, 210J, 210K, T210K, 210L, T210L, 210M, T210M, 210N, T210N, P210N, T210G, T210H ja T210J.

Viite: FAA AD2002-07-01

Voimaantulo: 15.5.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa koneen teknillisestä kirjanpidosta, onko lentokoneeseen asennettu Cessnan 27.2.1998 ja 17.3.2000 välisenä aikana toimittama korkeusvakaimen kiinnityksen vahvistuskorvake, osanumero 1232624-1. Jos voidaan varmuudella todeta, ettei tällaista korvaketta ole asennettu, ei lisätoimenpiteitä vaadita ja tämä määräys voidaan kuitata täysin tehdyksi. Jos korvake on asennettu, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita.
- B.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa Cessna Service Bulletinin SEB00-10 (SEB) ohjeiden mukaisesti, onko vahvistuskorvakkeissa bulletinin mukaiset hitsisaumat. Jos hitsisaumat puuttuvat, niin vaihda korvakkeet ennen seuraavaa lentoa SEB:in mukaisiin lentokelpoisiin korvakkeisiin, joiden osanumero on 1232624-1.
- C.** Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen lentokoneeseen ei saa asentaa sellaisia vahvistuskorvakkeita osanumeroltaan 1232624-1, jotka eivät täytä kohdan **B** mukaisia vaatimuksia.