

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2959/02

13.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Schweizer. Pyrstöpuomin korvakkeiden tarkastus.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Schweizer 269A, 269A-1, 269B, 269C ja TH-55A.

Viite: FAA AD2001-25-52

Voimaantulo: 15.6.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tee seuraavat toimenpiteet 10 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 50 lentotunnin välein helikoptereille, joissa on klusterikorvakkeet osanumeroltaan 269A2234 tai 269A2235:
1. Poista maali klusterikorvakkeista maalinpoistoaineella, pese vedellä ja kuivaa.
 2. Tee klusterikorvakkeille väritunkeumatarkastus liitteen kuvan 1 mukaisesti.
 3. Jos korvakkeesta löytyy murtumia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa lentokelpoiseen korvakkeeseen. Murtunutta korvaketta ei saa vaihtaa sellaiseen, jonka osanumero on 269A2234 tai 269A2235.
- B.** Helikopterit, joiden pyrstöpuomin tukitankojen osanumero on 269A2015 tai 269A2015-5:
1. Tee seuraavat toimenpiteet 50 lentotunnin välein:
 - i. Irrota pyrstöpuomin tukitangot, osanumero 269A2015 tai 269A2015-5.
 - ii. Tarkasta tukitankojen alumiiniset päätykorvakkeet silmämääräisesti ja tee niille väritunkeumatarkastus Schweizer Service Information Noticen (SIN) nro. N-109.2 kohdan II ohjeiden mukaisesti.
 - iii. Jos tarkastuksessa päätykorvakkeessa havaitaan muodonmuutoksia, murtumia tai muita vaurioita, niin vaihda alumiiniset päätykorvakkeet ennen seuraavaa lentoa ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin korvakkeisiin osanumero 269A2017-3 ja -5 ja kiinnityspultteihin SIN nro. 109.2 kohdan III ohjeiden mukaisesti, tai vaihda tukitangot osanumeroltaan 269A2015 tukitankoihin, joiden osanumero on 269A2015-9, ja tukitangot osanumeroltaan 269A2015-5 tukitankoihin, joiden osanumero on 269A2015-11.
 2. Muuta tukitankoja tai vaihda ne uusiin 500 lentotunnin kuluessa tai 15.6.2003 mennessä, kumpi ensin tulee, kohdan **B.1.iii** mukaisesti.
- C.** Merkitse 100 lentotunnin kuluessa 269C-helikoptereiden tukitankoihin, joiden osanumero on 269A2015-9 ja 269A2015-11 sarjanumerot SIN nro. N-108 ohjeiden mukaisesti.

