

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2960/02**

16.5.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Starflex-navan tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita A350B/BA/B1/B2/B3/BB/D.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN2001-557-086R3.**Voimaantulo:** 15.6.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin Starflex-navan osanumero ja muutostaso. Jos osanumero on 350A31.1916.00 eikä napaan ole tehty muutosta MOD 076221, niin tee kohdan **B** mukaiset tarkastukset. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta Starflex-navan metalliholkkien liimaus ennen seuraavaa lentoa ja sen jälkeen aina lennon jälkeen tapahtuvan roottorin pysäyttämisen jälkeen EUROCOPTER Alert Telexin AS350 Nro. 05.00.38R2 osa 2 ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja ilmenee, vaihda napa uuteen ennen seuraavaa lentoa. Tarkastuksen saa tehdä myös helikopterin ohjaaja hänen saatuaan tähän asianmukaisen koulutuksen ja valtuutuksen.
- C.** Asenna jokaisen taajuusadapterin pohjaan rajoitin (MOD 076221) EUROCOPTER AS350 Alert Service Bulletin Nro. 62.00.24 osa 2 ohjeiden mukaisesti ennen seuraavaa lentoa (helikopterit AS350B3) tai viimeistään 31.5.2002 (helikopterit AS350B/BA/B1/B2/BB/D).
- D.** Ennen varastossa olevan pääroottorin navan asentamista helikopteriin asenna jokaisen taajuusadapterin pohjaan rajoitin (MOD 076221) EUROCOPTER AS350 Alert Service Bulletin Nro. 62.00.24 osa 2 ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2940/02.