

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2977/02**

11.7.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Honeywell. Inertiayksikön tarkastus.

Koskee: Kaikkia Honeywell, Inc:in valmistamia inertiayksiköjä (inertial reference unit – IRU) osanumero HG1075AB05 ja HG1075GB05. Näitä yksiköjä on etupäässä asennettu vanhimpiin Fan Jet Falcon-lentokoneisiin.

Viite: FAA AD2002-13-07.

Voimaantulo: 9.8.2002

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Jos inertiayksikkö täyttää kaikki alla olevan taulukon mukaiset ehdot, niin noudata seuraavien kohtien mukaisia ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

IUR	Sarjanumeron neljä viimeistä lukua	Muutostaso
HG1075AB05	0644 – 0723 lukuun ottamatta 0652 ja 0659	Taso 3. Ei koske, jos muutostaso 7 on toteutettu.
HG1075GB05	0652 tai 0659	Taso 2. Ei koske, jos muutostaso 6 on toteutettu

- B.** Tarkasta inertiayksikön toiminta 50 lentotunnin kuluessa Honeywell Alert Service Bulletinin HG1075AB-34-A0013 tai HG1075GB-34-A0005 ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos kohdan **B** tarkastuksessa osoittautuu, ettei inertiayksikkö toimi oikein, poista se lentokoneesta ennen seuraavaa lentoa edellä mainittujen bulletinien mukaisesti. Jos yksikkö toimii oikein, niin poista se lentokoneesta 200 lentotunnin kuluessa kohdan **B** tarkastuksen jälkeen.
- D.** Kohdan **A** mukaisen inertiayksikön saa asentaa lentokoneeseen vasta sen jälkeen, kun Honeywell on korjannut sen ja päivittänyt muutostasoon 7 (HG1075AB05) tai muutostasoon 6 (HG1075GB05).