

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50

FIN - 01531 VANTAA, FINLAND

Puhelin/Telephone 09 - 82 771

International + 358 9 82 771

Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2982/02**

12.8.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rockwell Collins. Laskimen korjaus.**Koskee:** Seuraavia Rockwell Collins-laskimia (air data computer):

Yksikkö	Collins- osanumero (CPN)	Sarjanumerot
ADC-85 (Rockwell Collins Service Bulletin No. 58 toteutettu)	622-8051-002 622-8051-003	Kaikki
ADC-85A (Rockwell Collins Service Bulletin No. 58 toteutettu)	822-0370-113 822-0370-123 822-0370-139 822-0370-404 822-0370-408	Kaikki
ADC-850D (Rockwell Collins Service Bulletin No. 58 toteutettu)	822-0389-133	Kaikki 3DGW:een asti (lukuun ottamatta 1P6D, 22RC-22RF ja 23WK-3DGP).
ADC-850F	822-1036-406 822-1036-418	Kaikki

Näitä laskimia on asennettu ainakin seuraaviin lentokoneisiin:

Yksikkö	Lentokonetyyppi
ADC-85/ADC-85A	Astra AIA. Y7 ja Y8. LET-610. DC-8. Falcon 20F. Piaggio P-180. Raytheon B200, B300, C90A and 1900D.
ADC-850D	Lear 60.
ADC-850F	Falcon 20, 50 ja 50EX.

Viite: FAA AD2002-14-19**Voimaantulo:** 1.9.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A. Tee seuraavat toimenpiteet viimeistään 1.9.2003 Rockwell Collins Service Bulletinin nro. 62 Revision 2, ADC-85/85A/850C/850D/850E/850F-34-62, päivätty 7.3.2000 tai Service Bulletinin nro. 62, päivätty 25.10.1999 ja Collins Computer Component Maintenance Manualin ja Collins Avionics Standard Shop Practices Instruction Manualin ohjeiden mukaisesti.
1. Poista laskin lentokoneesta.
 2. Vaihda tai ohjelmoi uudestaan keskussuorittimen (CPU) piirilevyjen osat.
 3. Kokeile laskin.
 4. Asenna korjattu laskin takaisin lentokoneeseen.
- B. Tämän määräyksen voimaan astumisen jälkeen lentokoneeseen saa asentaa tässä määräyksessä lueteltu laskin vasta sen jälkeen, kun se on korjattu ja testattu kohdan A mukaisesti.