

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3023/02

18.12.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Rotax. Moottoripukin tarkastus.

Koskee: Kaikkia Rotax 912A-, 912F-, 912S- ja 914F-sarjan moottoreita.

Viite: Austro Control ACL105R1

Voimaantulo: 15.1.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottorin sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Moottorityyppi	Sarjanumerot
Rotax 912A	4,410.578 ja pienemmät
Rotax 912F	4,412.836 ja pienemmät
Rotax 912S	4,922.907 ja pienemmät
Rotax 914F	4,420.377 ja pienemmät

- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa moottoripukin osanumero. Jos se on 886567, niin tee seuraavien kohtien mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- C.** Tarkasta moottoripukki, osanumero 886567 aina 100 lentotunnin välein Bombardier Rotax Service Bulletinin SB-912-028R1 tai SB-914-016R1 (SB) ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa löytyy murtumia, niin tee kohdan **D** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- D.** Vaihda moottoripukki SB:n ohjeiden mukaisesti uuteen, jonka osanumero on 886568. Sen jälkeen kohdan **C** mukaista tarkastusta ei enää tarvitse toistaa, ja määräyksen mukaiset toimenpiteet voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2869/01.