

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3041/03

11.3.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eurocopter France. Servo-ohjaimen vaihto.

Koskee: Kaikkia helikoptereita AS350B/BA/B1/B2/B3/BB/D

Viite: Consigne de Navigabilité CN2003-099

Voimaantulo: 1.4.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko pääroottorin ja pyrstöroottorin servo-ohjaimen tyyppi ja sarjanumero jokin alla luetelluista.

1. Pääroottorin servo-ohjaimen osanumero on SC5083 tai SC5084 ilman numeron jälkeen olevaa ”V”-kirjainta ja sarjanumero on:

SC5083:	S/N 1500 – 1515
SC5084:	S/N 722 - 726

2. Pää- ja pyrstöroottorin servo-ohjaimen osanumero on SC5081-1, SC5082-1, SC5083, SC5084, SC5071-1 tai SC5072 ilman numeron jälkeen olevaa ”V”-kirjainta ja sarjanumero on:

SC5081-1:	S/N 78, 89, 227, 240, 315, 362, 427, 451, 452, 492, 497, 498, 506, 512, 532, 550, 556, 561
SC5082-1:	S/N 045, 180, 194, 197, 254, 264.
SC5083:	S/N 01, 03, 05, 082, 17, 21, 40, 43M, 65M, 77, 87, 103M, 106M, 107, 109, 128, 129, 138, 139, 144, 148, 152, 206, 207, 218, 221, 226, 235, 239, 240, 241, 243, 254, 256, 269, 286, 287, 290, 291, 302, 312, 321, 325, 327, 330, 331, 334, 338, 339, 347M, 356M, 365, 371, 372, 378M, 380M, 389, 412M, 418, 423, 428, 439, 484M, 503, 505, 525, 526, 528, 529, 573M, 587, 594M, 598, 612, 622, 1150 to 1155, 1157, 1159 to 1169, 1180 to 1199, 1207, 1208, 1210 to 1259, 1269, 1291 to 1499.
SC5084:	S/N 013, 025, 31, 75, 087, 87, 101M, 102, 105, 108, 136, 160, 162, 165M, 203, 205, 205M, 209, 220, 225, 232M, 239M, 267M, 271, 288M, 292, 300, 320, 364M, 458, 612, 627, 630, 632 to 634, 636 to 652, 654, 656 to 660, 682 to 721, 727 to 731, 733 to 756.
SC5071-1:	S/N 343, 389.
SC5072:	S/N 003, 35, 108, 197, 216M, 253M, 339M, 347M, 432M, 700 to 724, 726 to 744, 763 to 768, 783 to 789, 820 to 883.

Huomautus: TRW SAMM on tarkastanut tai korjannut servo-ohjaimet, joiden osanumeron perässä on ”V”-kirjain, eikä näille lisätoimenpiteitä vaadita.

B. Vaihda kohdassa **A.1** luetellut servo-ohjaimet ennen seuraavaa lentoa EUROCOPTER AS 350 Alert Service Bulletinin nro. 01.00.52 kohdan 2.A ohjeiden mukaisesti lentokelpoisein servo-ohjaimiin, joita ei ole lueteltu kohdassa **A.1**.

C. Vaihda kohdassa **A.2** luetellut servo-ohjaimet 550 lentotunnin kuluessa mutta kuitenkin viimeistään 1.4.2005 EUROCOPTER AS 350 Alert Service Bulletinin nro. 01.00.52 kohdan 2.A ohjeiden mukaisesti lentokelpoisein servo-ohjaimiin, joita ei ole lueteltu kohdassa **A.2**.

D. Tarkasta ennen varastossa olleen servo-ohjaimen asentamista helikopteriin, ettei sitä ole lueteltu kohdassa **A.1** tai **A.2**.

Tämä määräys korvaa määräyksen M2922/01.