

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3045/03

11.3.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SN Centrair. Polkimien liitosten tarkastus.

Koskee: Kaikkia Centrair-purjelentokoneita 101.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2003-095

Voimaantulo: 1.4.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa purjelentokoneen sarjanumero. Jos se on 101XX001 - 101XX285 tai 101D0501 - 101D0530, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko purjekoneen sivuperäsinpolkimet vaihdettu kohdan **D** mukaisiin. Jos polkimet on vaihdettu, tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Ellei polkimia ole vaihdettu, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita.
- C.** Tarkasta sivuperäsinpolkimien vääntöputkien ja pystysuorien putkien väliset hitsisaumat 1.5.2003 mennessä SN Centrair Service Bulletinin (SB) nro. 101-24 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin vaihda viallinen poljin ennen seuraavaa lentoa uuteen kohdan **D** mukaisesti.
- D.** Vaihda vahvistamattomat sivuperäsinpolkimet viimeistään seuraavassa vuositarkastuksessa vahvistettuihin polkimiin osanumeroltaan \$Y185A (vasen) ja \$Y196A (oikea) SB nro. 101-24:n ohjeiden mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M1806/91.