

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3047/03

31.3.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Stemme. Vaihteiston korjaus.

Koskee: Kaikkia moottoripurjelentokoneita Stemme S 10-VT.

Viite: LBA LTA2002-389/2

Voimaantulo: 1.5.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa vaihteiston 11AG sarjanumero. Jos se on 43VVN001 – 43VVN88 (VV = valmistusvuosi, esimerkiksi 97 = 1997; N = vuosineljännes, esimerkiksi 2 = toinen vuosineljännes), niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihteiston särkymisvaaran vuoksi moottorin teho rajoitetaan korkeintaan 100%:iin (suurin sallittu jatkuva teho), joten 115 %:n lentoonlähtötehon käyttö on kielletty.
Kiinnitä ennen seuraavaa lentoa kaasuvivun viereen kilpi, jossa on teksti:

**Käyttö yli 100 %:n jatkuvan
tehon ei ole sallittu!
(katso TM A31-10-065)**

- C.** Vaihda vaihteiston alempi hammaspyörä, osanumero 43.15.0028 viimeistään 31.12.2003 uuteen, vahvistettuun hammaspyörään osanumeroltaan 43.15.0043. Poista sen jälkeen kohdan **B** mukainen rajoitus ja kilpi.

Stemme Technische Mitteilung A31-10-065 muutos 02.a käsittelee tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M3017/02.