

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 3052/03**

20.5.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Piper. Laskusiivekkeiden vääntöputken tarkastus.

Koskee: Kaikkia The New Piper Aircraft Inc.:in lentokoneita PA-23, PA-23-160, PA-23-235, PA-23-250 ja PA-E23-250.

Viite: FAA AD2003-09-13.

Voimaantulo: 15.6.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on lueteltu alla olevassa taulukossa, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Tyyppi	Sarjanumerot
PA-23 ja PA-23-160	23-1:stä 23-2046:een
PA-23-235	27-505:stä 27-622:een
PA-23-250	27-1:stä 27-504:ään ja 27-2000:sta 27-8154030:een
PA-23E-250	27-2505:stä 27-4916:een ja 27-7304917:stä 27-7554168:aan

- B.** Tarkasta laskusiivekejärjestelmän vääntöputken osanumero, kun lentokoneen kokonaislentoaika saavuttaa 2500 tuntia tai 100 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaan astumisesta, kumpi tulee myöhemmin. Jos osanumero on 17634-002, 104622-002 tai 104622-004, tämä määräys ei anna aiheutta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi. Jos se on jokin muu, tee seuraavan kohdan tarkastus.
- C.** Tarkasta laskusiivekejärjestelmän vääntöputki ennen seuraavaa lentoa kohdan **B** tarkastuksen jälkeen Piper Mandatory Service Bulletinin 1051B kohdan 3 – 10 ohjeiden mukaisesti. Toista tarkastus sen jälkeen 500 lentotunnin välein. Jos vääntöputkesta tarkastuksessa löytyy vikoja, niin tee kohdan **D** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista.
- D.** Vaihda laskusiivekejärjestelmän vääntöputki uuteen, jonka osanumero on 17634-002, 104622-002 tai 104622-004. Jos uuden putken osanumero on 17634-002, niin vaihda samalla sen alkuperäiset puiset päätytulpat muovisiin, joiden osanumero on 17631-002. Vääntöputken vaihdon jälkeen kohdan **C** mukaista tarkastusta ei enää tarvitse toistaa.