

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3065/03

10.7.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

SOCATA. Ylijännitesuojan vaihto

Koskee: Kaikkia lentokoneita TBM 700B ja TBM 700C.

Viite: Consigne de Navigabilité CN2003-261

Voimaantulo: 1.8.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa lentokoneen sarjanumero. Jos se on 205 tai 222 – 263, niin noudata seuraavien kohtien ohjeita. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Vedä ennen seuraavaa lentoa PL1-ylijännitesuojataulussa oleva 15A:n ylijännitesuoja ”28VDC PLUGS” ulos, varmista se ja kiinnitä sen viereen varotuskilpi EADS Socata Service Bulletinin TBM SB70-106 Accomplishment Instructions (SB) kohdan A ohjeiden mukaisesti.
- C. Vaihda 15A:n ylijännitesuoja 5A:n suojaan seuraavassa määräaikaishuollossa mutta kuitenkin viimeistään 15.10.2003 SB:n kohdan B mukaisesti. Poista samalla aikaisemmin kiinnitetty varotuskilpi.