

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 3074/03

14.8.2003

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Allstar PZL Glider. Lentojarrujen vääntöputken tarkastus.

Koskee: Kaikkia purjelentokoneita SZD-50-3 "Puchacz".

Viite: Puolalainen lentokelpoisuusmääräys SP-0052-2003-A

Voimaantulo: 15.9.2003

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Irrota lentojarrujen vääntöputki (Technical Service Manual, Issue III, Sept. 1980, kuva 9, osa nro. 8 tai Technical Service Manual, Issue I/JAR-22/November 1994, kuva 8/2, osa nro. 8) seuraavassa vuositarkastuksessa ja tarkasta se Allstar PZL Glider Sp. z o.o. Mandatory Bulletinin nro. BE-052/SZD-50-03/ 2003 "Puchacz" (MB) kohdan 3 ohjeiden mukaisesti. Jos vääntöputkea ei aikaiemmin ole tarkastettu M 2738/00:n mukaisesti, niin tee tarkastus ennen seuraavaa lentoa.

Huom. Tee tarkastus myös siinä tapauksessa, että vääntöputki on aikaisemmin korjattu M 2738/00:n kohdan B mukaisesti.

B. Jos putkesta löytyy vikoja, niin vaihda se uuteen Allstar PZL Glider:iltä hankittavaan tai korjaa se MB:n kohdan 4 kriteereiden perusteella ennen lentotoiminnan jatkamista.

C. Toista tämän lentokelpoisuusmääräyksen kohdan A mukainen tarkastus jokaisessa vuositarkastuksessa.

Lisää tämä määräys purjelentokoneen huolto-ohjekirjaan.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2738/00.